

Feldabhilfe: 1818

Problem: Familie-0-Motoren (MY98-2003) - Rasselgeräusche der Steuerkette im Leerlauf

| Modelle: | Motoren: | Optionen: |
|--|---|-----------|
| Agila 2000...2003,Corsa-B 1997...2003,Corsa-C 2001...2003 | Z10XE Z12XE,X10XE X12XE,Z10XE Z12XE | |

Beanstandung: In seltenen Fällen kann nach höherer Laufleistung (40-50 Tkm) ein Rassel im Leerlauf (bei betriebswarmen Motor) festgestellt werden. Außerdem kann beim Abstellen des betriebswarmen Motors ein deutlich hörbares Klappern von der Steuerseite des Motors wahrgenommen werden.

Ursache: Auslenkung des Kettenspanners fängt die Kettenlänge nach Laufstrecke nicht mehr ab, somit führt das zu Rasselgeräuschen im Leerlauf.

Produktion: Ein neuer Kettenspanner mit verlängertem Arbeitsweg hat ab MJ 04 in der Produktion eingesetzt.

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung Einbau eines verbesserten Kettenspanners mit Kat.-/ Teile-Nr. 56 36 457 / 55352909.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 14 - Geräusche oder Vibrationen

Fehlercode: