

# Feldabhilfe: 1415

**Problem:**      **Ölwärmetauscher - Undicht**

**Modelle:**

Calibra 1989...1997, Vectra-A  
1989...1995, Vectra-B  
1996...2002, Omega-B 1994...2002

**Motoren:**

C25XE| X25XE, C25XE, X25XE|  
Y26SE, X25XE| X30XE| Y26SE|  
Y32SE

**Optionen:**

**Beanstandung:**      Ölwärmetauscher undicht, dadurch Öleintritt in das Kühlwasser.

**Ursache:**              Ölwärmetauscher wird durch elektrochemische Korrosion zersetzt.

**Produktion:**

## Abhilfe:

Im Falle einer Kundenbeanstandung ist der Ölwärmetauscher gegen einen Ölwärmetauscher aus Edelstahl auszutauschen.

Hinweis:

Für die Instandsetzungsarbeiten aller Carlines sollte nach dem Arbeitsvorgang "Wärmetauscher aus- und einbauen" der Service-Anleitung des Omega-B verfahren werden.

Vorgehensweise:

1. Ölwärmetauscher ausbauen

- siehe Arbeitsvorgang "Wärmetauscher aus- und einbauen", Baugruppe "J", Service-Anleitung Omega-B.

2. Edelstahl Ölwärmetauscher einbauen

- siehe Arbeitsvorgang "Wärmetauscher aus- und einbauen", Baugruppe "J", Service-Anleitung Omega-B.

Hinweis:

Neue Hohlschrauben verwenden.

Ersatzteile:

Teile-Nr.:

Katalog-Nr.:

1 Ölwärmetauscher (Edelstahl)

13 101 668

90 06 313

2 Hohlschraube

90 424 578

13 36 977

1 Dichtmittel

09 163 307

15 03 301

4 Dichtring  
2 Dichtring

11 076 852  
90 409 175

20 91 055  
06 50 760

**Funktionsgruppe:** J - Motor

**Fehlergruppe:** 10 - Undichtigkeiten

**Fehlercode:**

www.car-selfrepair.de