

Feldabhilfe: 1995

Problem: Motor Z22YH - Klappergeräusch im Leerlauf

Modelle: **Motoren:** **Optionen:**

Zafira-B 2005...Vectra-C 2002...,Signum 2003... Z22YH,Z22YH,Z22YH

Beanstandung: Klappergeräusch vom Motor im Leerlauf.

Ursache: Druckregelventil Kurbelgehäuse defekt (steht offen).

Produktion:

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung führen sie bitte folgende Prüfung durch:
Öleinfülldeckel öffnen (aufgrund des hohen Unterdrucks schwer abzuziehen);
falls das Geräusch dann verschwindet, ist das Druckregelventil die Ursache.

Abhilfe: Druckregelventil (Teilenummer: 24414343 / Katalognummer: 56 07 496)
ersetzen.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 14 - Geräusche oder Vibrationen

Fehlercode: Keine