

Feldabhilfe: 2037

Problem: Motor Z16XE - Abgaskontrolle leuchtet und Fehlercode P0172(52) im Motorsteuergerät gesetzt

Modelle: **Motoren:** **Optionen:**

Vectra-C 2002...2005, Signum 2002...2005 Z16XE, Z16XE

Beanstandung: Abgaskontrolle leuchtet sporadisch, Fehlercode P0172(52) wird gespeichert im Motorsteuergerät ohne Fahrbarkeitsbeanstandungen.

Ursache: Softwareschwäche des Motorsteuergerätes verursacht eine zu hohe Spülrate des Tankentlüftungsventils bei hohen Aussentemperaturen und Stadtverkehrsanteil. Unter diesen Betriebsbedingungen kann ein zu fettes Gemisch entstehen.

Produktion: Motor Z16XE ist in der Vectra-C Produktion ausgelaufen.

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist das Motorsteuergerät mit TIS 2000-DVD ab Version 71 (Software version 13) zu programmieren.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 13 - Keine oder unzureichende Funktion

Fehlercode: P0172(52)